


RD1018


Код ошибки 1223 - установка драйверов Rutoken на Windows Embedded.

1. Запустите установку [Драйверов Rutoken последней версии](#)



2. При возникновении сообщений об ошибках 1223 нажать ОК. Установка должна корректно завершиться.

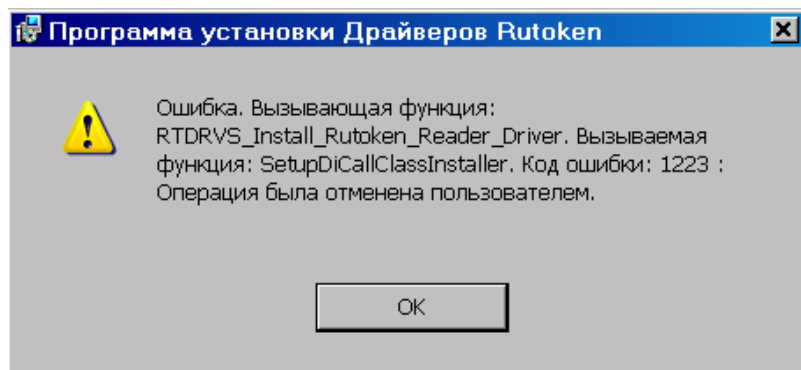


3. Зайти в Диспетчер устройств/Device manager. В разделе Считыватели смарт-карт/Smart-card readers найдите 3 устройства, отображающиеся как "Неизвестное устройство".

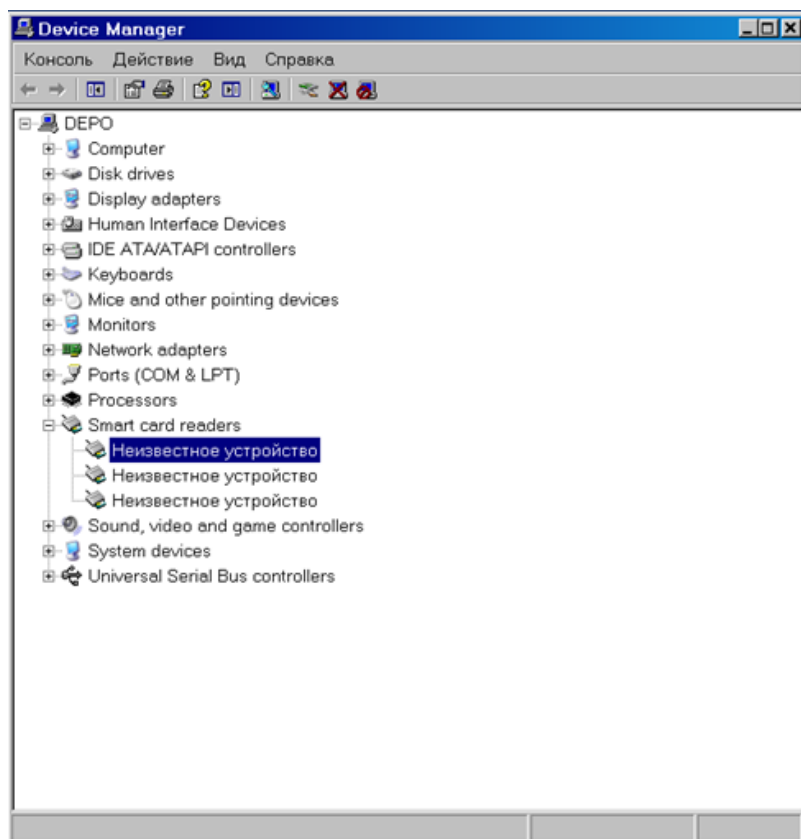

4. Обновить драйвера этих устройств, указав в качестве пути для драйвера: WINDOWS\system32\Aktiv Co\rtIFDH

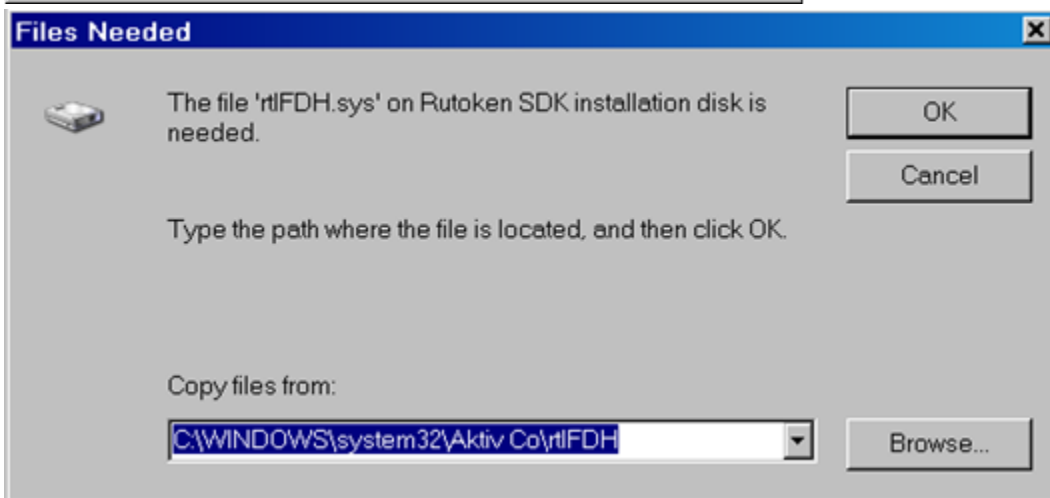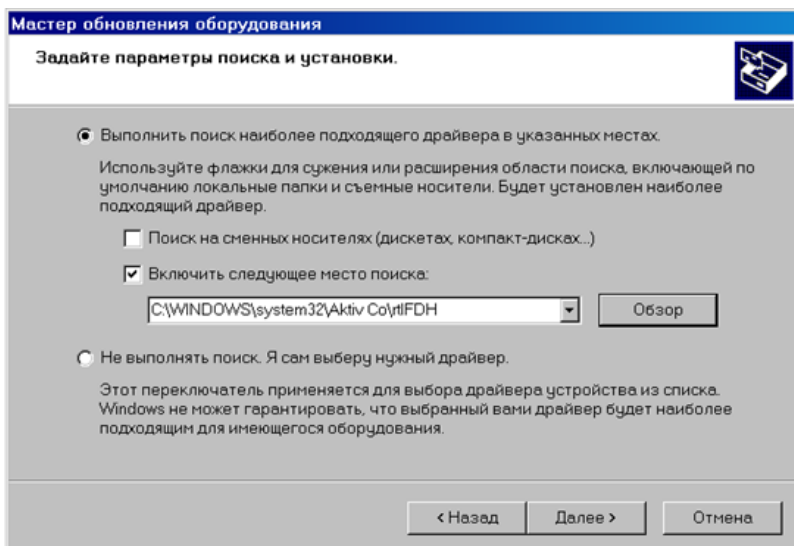

5. Скопировать в WINDOWS\system32 файлы из одноименной папки архива, заменив старые версии

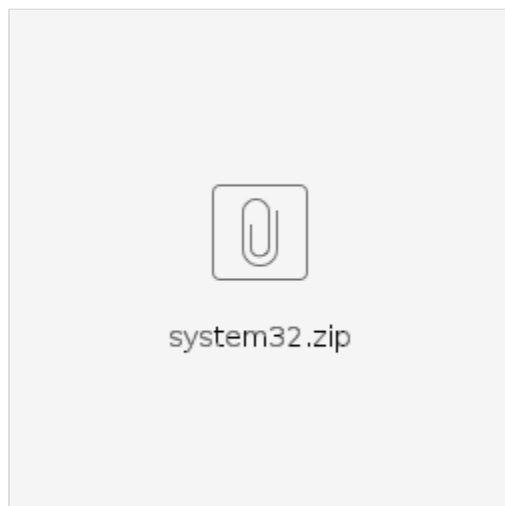

6. Запустить установку драйверов Rutoken версии 2.100 ("[Специальная версия 2.100](#)")

7. После получения сообщения об ошибке и неудачного окончания установки этой версии драйверов запустить установку последнюю версию [Драйверов Рутокен](#).